


# POSA DI CONNETTORI SU SOLAI IN FERRO E LATERIZIO ESISTENTI


Connettore a piolo Ø 12 mm, piastra di base 38 x 50 mm, chiodi lunghezza 22.5 mm, Ø gambo 4.6 mm

Attrezzature necessarie:


Chiodatrice a sparo SPIT P560

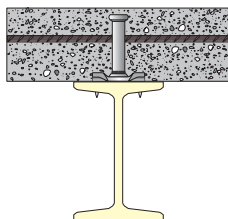


a sparo

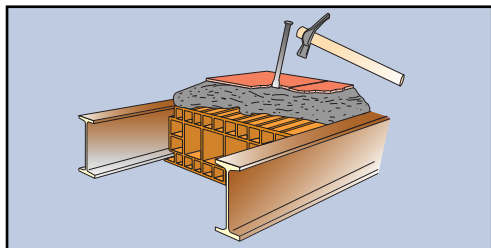


1 Rimuovere le pavimentazioni esistenti e mettere a nudo l'estradosso delle travi in acciaio.

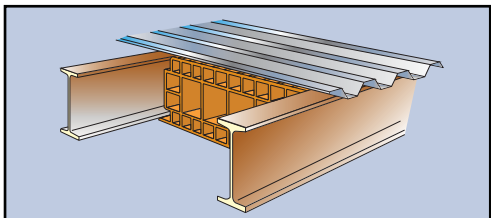


2 Qualora il progetto lo richieda, posizionare una lamiera grecata sopra le travi. Le lamiere devono essere bene aderenti alla trave. Non si possono sormontare più di due lamiere.

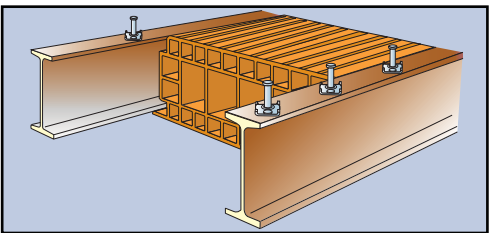

3 Determinare le posizioni in cui vanno fissati i connettori.

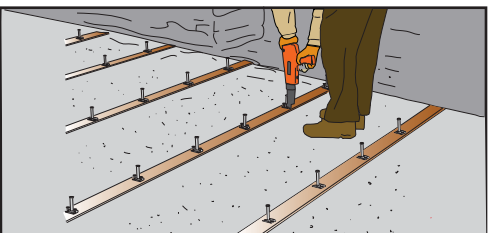

4 Chiodatura: per ogni connettore vanno fissati due chiodi.

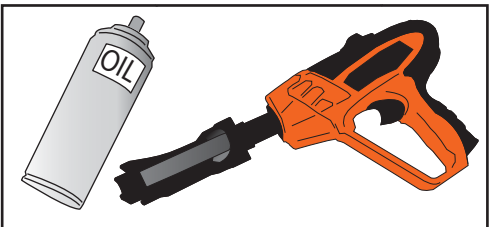

5 Spazzolare le parti in movimento secondo le istruzioni contenute nella valigetta (con pochissimo olio).

## ISTRUZIONI PER L' USO DELLA CHIODATRICE SPIT P560

Tirare la canna **1** in avanti.

Esercitando una pressione sul bottone arancione laterale **2** aprire il coperchio **3** ed inserire il disco caricatore delle cartucce **4** nell'apposita sede.

Chiudere il coperchio.

Posizionare il connettore già assemblato con i due chiodi **5** in aderenza alla sagoma della parte finale della chiodatrice. Mantenere la chiodatrice in posizione perfettamente verticale, aderente alla piastra di base del connettore.

Esercitare una leggera pressione sopra la chiodatrice **6** e premere il grilletto, **7** tenendo saldamente la chiodatrice.

Tirare in avanti la canna per ricaricare e ripetere l'operazione.

Per ogni connettore vanno applicati due chiodi.

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONE CONTENUTO ALL' INTERNO DELLA VALIGETTA.



CONNETTORETECNARIA PER FISSAGGIO A SPARO CON CHIODI PREASSEMBLATI